
testo 540

Bedienungsanleitung	de
Руководство пользователя	ru
Mode d’emploi	fr
Manual de instrucciones	es
Manuale di istruzioni	it
Manual de instruзxes	pt



www.kiporder.ru

Краткое описание модели testo 540

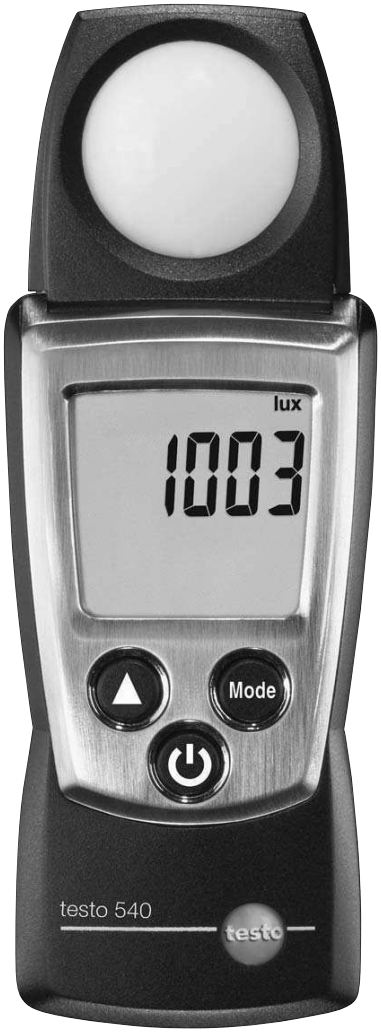

① Защитный колпачок:Исходное положение
② Сенсор освещенности
③ Дисплей
④ Функциональные кнопки
⑤ Отсек для батарей, (с обратной стороны)

Базовые установки

Прибор выключен > нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 2 сек. > выбор кнопками ▲ (▲),
подтверждение выбора кнопкой Mode (↵):

Функция автоматического отключения Auto off : **Выкл, Вкл**

Включение прибора

Нажмите кнопку ⏻.

Включение подсветки дисплея (на10 сек.)

При включенном приборе > нажмите ⏻

Настройка размера дисплея

При включенном приборе > настройте с помощью кнопки ▲ :

люкс, фут-кандела

Выбор режима отображения данных

При включенном приборе > выбор кнопкой Mode :

Текущие данные> **Hold**: Данные фиксируются > **Max**: Макс. значения > **Min**: Мин. значения

Выключение прибора:

При включенном приборе>>нажмите и удерживайте ⏻ 2с.

Безопасность и защита окружающей среды

Важная информация!

› Руководство пользователя содержит важную информация о свойствах и использовании продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите этот документ и ознакомьтесь с работой прибора, перед тем как Вы начнете использовать его. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы Вы могли обратиться к нему снова в случае необходимости.

Технические данные

Данные измерений

Сенсор:
Фотодиод

Ед. изм.:
Люкс (лм/м2), фут-кандела (лм/фут2)

Диап. изм.:
0...99999 Люкс, 0...9300 фут-свеча

Разрешение:
1 Люкс (0...19,999 Люкс), 10 Люкс (в остальном диапазоне)
0.1 ftc (0...1,860 ftc), 1 ftc (в остальном диапазоне)

Погрешность (Номин. темп. 25 °C, ±1 знач)::
± 3 Люкс или ±3 % от изм.вел.
(Class B, DIN 5032 part 7)*

Периодичность измерений:
0.5 сек

* в расчет берется большая величина

Данные модели

Класс защиты: IP40

Темп. окр. среды:
0...50 °C, 32...122 °F

Темп. хранения/транспорт.:
-40...70 °C, -40...158 °F

Питание:
2x 1.5 В тип AAA

Ресурс батареи:
200 ч (без подсветки)

Габариты:
133x46x25мм (вкл. защитную крышку)

Вес: 95 г (вкл. батареи и защитную крышку)

Соответствие требованиям, нормам и тестам

Требование ЕС: 2004/108/EEC

Гарантия

Срок гарантии: 2 года

Условия гарантии: см. гарантийныйталон

Описание модели

ru

Наглядное описание



1 Защитный колпачок:Исходное положение
2 Сенсор освещенности
3 Дисплей
4 Функциональные кнопки
5 Отсек для батарей, (с обратной стороны)

Установка батарей:

➢**Установка батарей:**

1 Откройте отсек для батарей, сдвинув крышку вниз.

2 Поместите батареи (2x 1.5 В тип AAA). Соблюдайте полярность!

3 Закройте отсек батарей, сдвинув крышку вверх до щелчка.

➢**Основные установки (режим конфигурации):**

Настройка функций

Функция автоматического отключения Auto off : **OFF**, **ON** (прибор автоматически отключается, в том случае если находится в режиме ожидания более 10 минут)

1 Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку ⏻ пока на дисплее не отобразятся индикаторы ▲ и ↵ (режим конфигурации).

- Функция для настройки появится на экране. Загорят текущие данные.

2 Нажмите кнопкиs ⏏ (▲) несколько раз, пока не найдете необходимую установку.

3 Нажмите Mode (↵) для подтверждения выбора.

- Прибор перейдет в режим измерений.

Эксплуатация прибора

Обеспечение корректного измерения: Расположите прибор горизонтально таким образом, чтобы световой сенсор был направлен вверх.

➢Включение прибора:

› Нажмите кнопку ⏻.

- Включится режим измерения.

➢Включение подсветки дисплея:

✓Прибор включен.

› Нажмите кнопку ⏻.

- Подсветка дисплея автоматически отключается, если прибор находится в режиме ожидания более 10 секунд.

➢Настройка единиц измерения:

› Нажимайте кнопку ▲ пока не найдете необходимую единицу измерения.

Настраиваемая функция
люкс
фут-кандела

➢Изменение вида отображения данных:

Виды отображения данных
Текущие показания
Hold: Фиксация данных.
Max: Макс. значения с момента последнего выключения или перезагрузки.
Min: Мин. значения с момента последнего выключения или перезагрузки.

› Нажмите кнопку Mode несколько раз, пока на дисплее не отобразится необходимый вид отображения.

➢Сброс Макс./Мин. показаний:

1 Нажмите кнопку Mode несколько раз, пока не отобразится необходимый вид отображения данных.

2 Нажмите и удерживайте кнопку Mode пока на дисплее не отобразится **- - - -**.

3 Повторите пункты 1 и 2 для сброса остальных данных.

➢Выключение прибора:

› Нажмите кнопку ⏻ и удерживайте, пока дисплей не погаснет.

Обслуживание прибора

ru

➢**Замена батарей:**

1 Откройте отсек для батарей, сдвинув крышку вниз.

2 Извлеките использованные батареи и вставьте на их место новые (2x 1.5 В тип AAA). Соблюдайте полярность!

3 Закройте отсек для батарей, сдвинув крышку вверх.

➢**Чистка корпуса:**

› Удаляйте загрязнение с корпуса прибора мягкой салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Не используйте растворители и другие агрессивные моющие средства!

Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Вопрос	Возможные причины/решения
Hi	Данные за пределами диапазона измерения (слишком высокие): Соблюдайте диапазон измерений.
	Батарея почти разряжена <10 мин: Замените батареи.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к Вашему дилеру или сервисным специалистам Testo. Контактная информация на гарантийном талоне или интернет сайте: www.testo.ru